

Profil de Baignade Plage d'Ounans

Date d'élaboration du profil : saison 2021

Le Val d'Amour Communau

Nom de la baignade : LA LOUE AU PONT D'OUNANS

Code plage :

Coordonnées géographiques L93:

X= 902 678 Y= 6 659 315

 $\underline{\text{Superficie zone de baignade}}:95~\text{m}~/~20~\text{m}$

Commune : OUNANS <u>Département</u>: JURA (39)

Responsable : Communauté de communes du Val d'Amour

Période d'Ouverture : 1er juillet au 31 août

Fréquentation : Surveillance : Non

Panneau d'affichage : Oui sur période d'ouverture

Accessibilité PMR : Non <u>Douche et sanitaires</u> : Non

Accès animaux : Interdit sur la zone de baignade $\underline{\mathsf{Parking}} : \mathsf{Au} \ \mathsf{camping}, \mathsf{sinon} \ \mathsf{non} \ \mathsf{d\'{e}marqu\'{e}}$ Structures d'accueil : Camping Huttopia (220

 $\underline{\mathsf{Type}}:\mathsf{eau}\;\mathsf{douce}\;\mathsf{courante}$

Nature de la plage : Sables, graviers, galets

<u>Alimentation</u>: La Loue




	Valeurs limites:	EC	Strepto
	bon/moyen	100	100
	moyen/mauvais	1800	660
2021	22-juin	330	77
	06-juil	330	200
	26-juil	230	77
	03- août	140	61
	10- août	530	200
	17- août	290	77
	23- août	390	46

Pour la zone de baignade d'Ounans, entre 2014 et 2017, la qualité de l'eau est caractérisée d'insuffisante. En 2018 elle est dite de qualité « suffisante ». Le site a toutefois été fermé pour toute la saison 2018.

La réouverture a été actée en 2019 sur la base des éléments fournis en particulier sur la réalisation de travaux sur les stations de traitement des eaux usées en amont des sites, identifiées comme source pollution de l'eau.

Sur la saison 2021, les analyses indiquent des résultats moyens en termes d'Escherichia Colis, avec des dénombrements supérieurs à 100 n/100ml.

Historique des classements						
2017	2018	2019	2020	Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 20		
<u>~</u>	*		<u>^</u>	Suffsant Insuffsant Insuffsant Insuffsant Suffsant Suffsant		

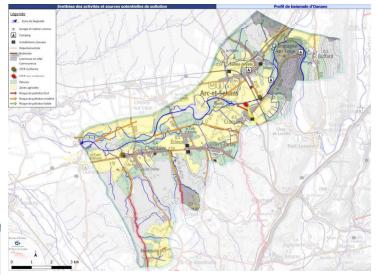

Localisation des sources de pollution sur la zone d'étude

Diagnostic				Propositions prévisionnelles de gestion préventive des pollutions	Propositions prévisionnelles de plan d'action
Activités ou risques potentiels	Causes	Distance / source	Impact	Mesures de gestion/Procédures	Mesures de réduction des pollutions
STEP Cramans	Rejets non conformes vers le milieu naturel	Env. 10 km	Impact fort	1- Si fuite d'assainissement constatée : analyse de la qualité bactériologique rapide 2- fermeture baignade si mauvaise qualité bactériologique	Diagnostic de la station
Réseaux assainissement Cramans	Entrées d'eaux claires parasites / présence d'anomalies / 20 habitations mal raccordées	Environ 10 km	Impact modéré		Réalisation des travaux préconisés / Établir un courrier d'information sur les obligations de raccordement
Assainissement camping	Fuite accidentelle des cuves de stockage	100 m	Impact faible		Contrôle, vidange et désinfection de la cuve de rétention des EU des sanitaires 1/an
Assainissement non collectif	- Rejets de certaines filières non conformes vers le milieu naturel	A parti de 1 km	Impact modéré		Diagnostiquer en priorité les ANC en bord de Loue Sensibiliser les habitants
Exploitations agricoles	Utilisation intensive ou mauvais stockage des produits phyto.	1 à 10 km	Impact modéré		Diagnostics individualisés / formation des agriculteurs/ fiabiliser les stockages, l'utilisation des produits phytosanitaires et la gestion des déchets
Risque routier	Fuite de réservoir de véhicules stationné à proximité	100 m	Impact faible	1 -appel des pompiers en cas d'accident et confinement de la pollution par des matériaux absorbants 2- analyse de la qualité rapide de l'eau de baianade et fermeture si pollution détectée	Mise en place d'un parking matérialisé